


- ・PPEは、使用毎に行う通常の点検に加えて、定期的に適任者による詳細点検を受ける必要があります。ペツルは製品の使用期間を通して、12カ月ごとの点検および特殊な状況での使用後の点検を行うことをお勧めします。
  - ・PPEの点検は、メーカー指定の点検方法に従って行ってください。
- 点検に関する資料はペツルのウェブサイト [PETZL.COM](http://PETZL.COM) からダウンロードできます。

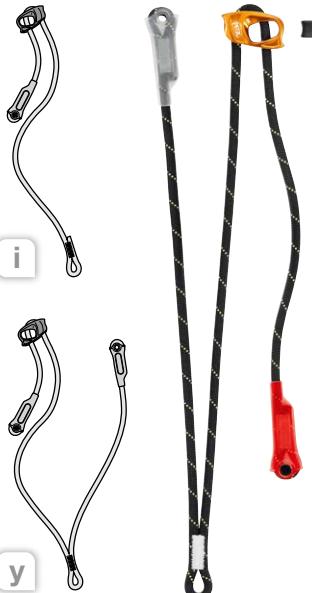

## PROGRESS ADJUST

### 1. 製品履歴の把握

異常な劣化が認められる PPE は、詳細点検を受けるまで隔離する必要があります。

ユーザーは以下の事を行う必要があります:

- 使用状況に関する正確な情報を記録する
- PPEに対して生じた特殊な状況を記録する  
(例: 用具の落下、墜落を止めた、極端な高/低温下での使用または保管、メーカー施設外での改造等)

### 2. 予備的観察

個別番号と CE マークが付いていることおよび判読できることを確認してください。

**備考:** 製品記載の個別番号のコード体系は変更されています。コード体系は2種類あります。  
それぞれのコード体系は以下を参照してください。

コード A:

00	000	AA	0000
製造年	.....	.....	.....
製造日	.....	.....	.....
検査担当	.....	.....	.....


コード B:

00	A	00000000	000
製造年	.....	.....	.....
製造月	.....	.....	.....
製造番号	.....	.....	.....


耐用年数を超えていないことを確認してください。

新しい状態にある同一製品と比較して、改造が施されていないことおよびパーツが欠損していないことを確認してください。


### 3. ロープの状態の確認

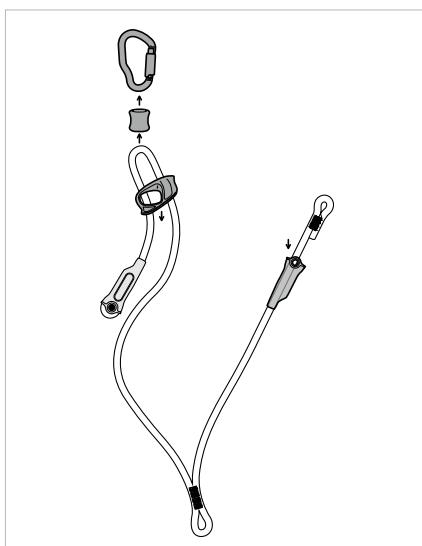


- ・コネクターを全て外してください。隠れた箇所を点検できるように、保護スリーブおよびロープクランプをずらしてください。

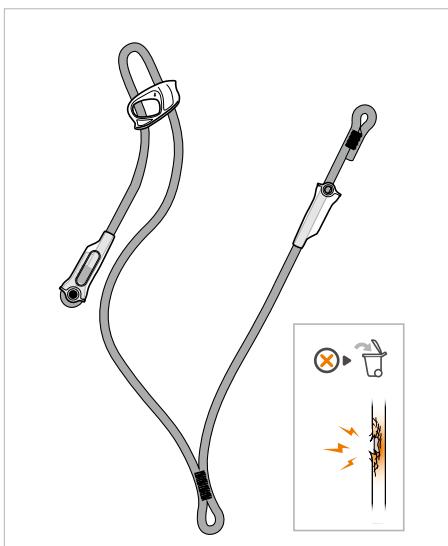


- ・外皮に使用による摩耗や損傷(切れ目、毛羽立ち、化学製品との接触による損傷等)がないことを確認してください。

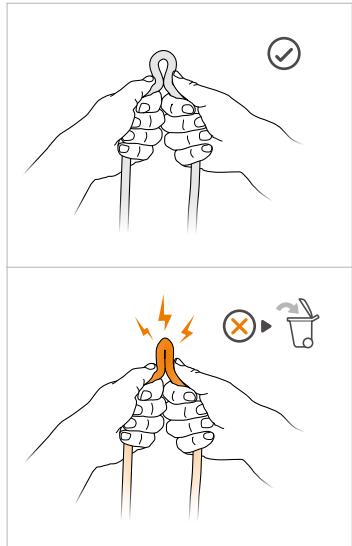

- ・ロープ全体を手に通し、芯の状態(かたい箇所、毛羽立ち、柔らかいまたは潰れ箇所等)を点検してください。

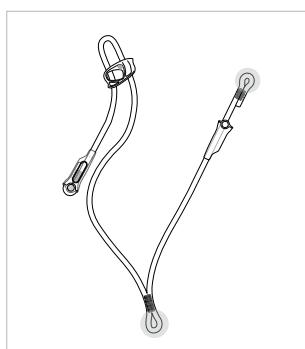


・ハーネスマウントホールおよびランヤードの末端のロープの状態を確認してください。

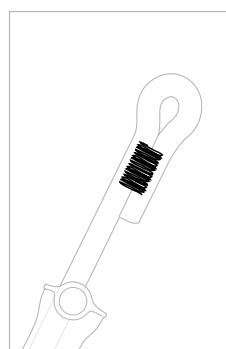


・安全に関わる縫製の状態を全ての箇所について確認してください。繊維糸にゆるみ、摩耗、または切れ目がないことを確認してください。

#### 4.ロープクランプの状態の確認

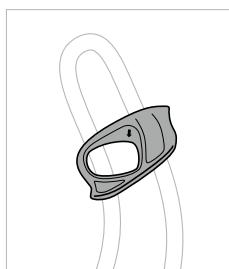


・ロープクランプの状態(傷、摩耗、ひび、変形、腐食など)を確認してください。

#### 5.コネクターの状態の確認

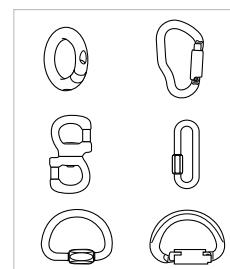


・コネクターの点検については、そのモデルの点検フォームを Petzl.com から参照してください。

#### 6.コネクターの再取り付け

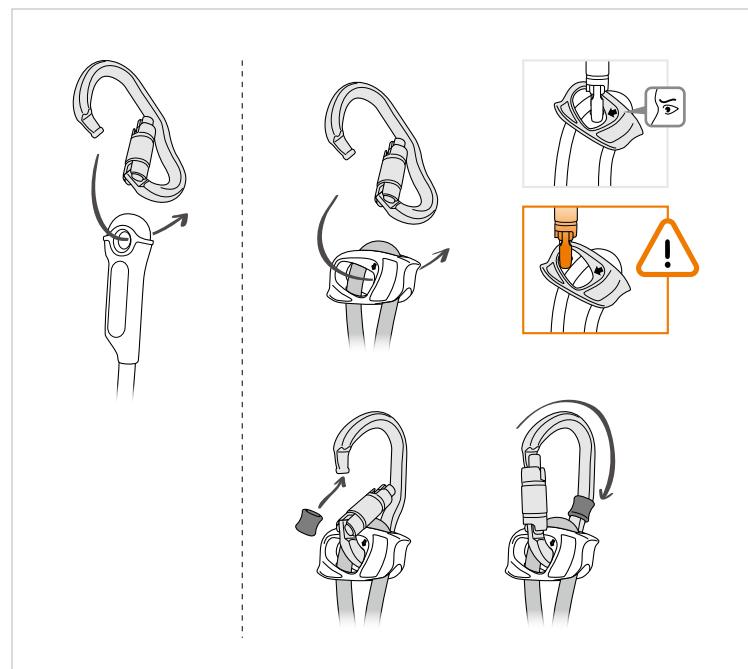

・コネクターを再度取り付けてください  
コネクターがロープクランプに正しくセットされていることを確認してください。

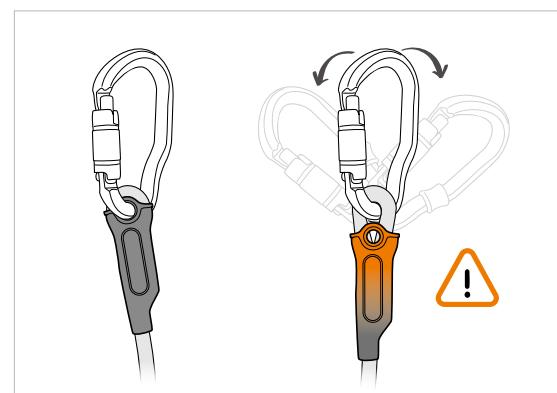

・プラスチック製保護スリーブがコネクターを適切な位置に維持していることを確認してください。

## 7.機能確認

地上レベルでランヤードを支点にセットしてください。

・ ランヤードの長さ調節がスムーズに行えることを確認してください。

・ ロックの効き具合 (荷重をかけた際にスリップしない) を確認してください。

